
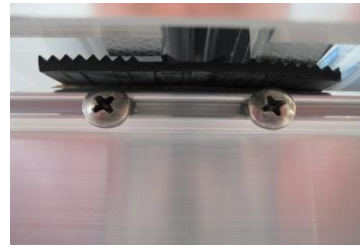


Montagehandleiding goten

Aluminium Bakgoot

- 1) Bepaal de juiste lengte van de goot en zaag deze op maat met bv. een afkortaag met fijngetand zaagblad, een haakse slijper of handzaag.
- 2) Voor het verlengen/koppelen van de goot gebruikt u een aluminium koppelstuk. Deze wordt in de goot geplaatst en afgedicht met MS-polymeer kit of siliconenkit en gefixeerd met een aantal blindklinknagels.
- 3) Bepaal waar de uitloop moet komen. Boor hier m.b.v. een gatzaag een gat met de juiste diameter voor de uitloop.
- 4) Plak de uitloop in de bakgoot. Gebruik hier bij voorkeur de MS-Polymeerkit voor.
- 5) Monteer de kopschotten op de bakgoot m.b.v. de bijgeleverde RVS schroeven. Kit de naden vervolgens af met de MS-Polymeerkit of siliconenkit.
- 6) Bepaal op welke plaatsen de bakgoot bevestigd moet worden op de onderconstructie. Boor hier gaten van 5 of 6 mm in de bakgoot. Let op!! de bevestigingsgaten dienen in de groef van de bakgoot geboord te worden.
- 7) Monteer de bakgoot vervolgens op de onderconstructie met de RVS schroeven 5x50 mm.

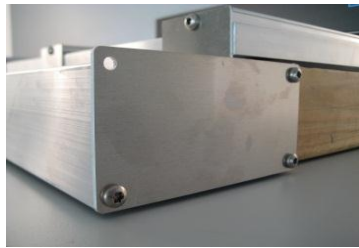

PVC goten

- 1) Bepaal de montageplaats van de eerste en de laatste montagebeugel. Houd rekening met een afschot van tenminste 2 mm per meter. Zorg er ook voor dat het afschot in de richting van de gootuitloop gaat.
- 2) Span een draad tussen de eerste en de laatste beugel. Hiermee zorgt u er voor dat alle beugels exact op lijn lopen.
- 3) Monteer vervolgens alle beugels aan uw overkapping. Zorg er voor dat elke klemstrip omhoog gebogen staat.
- 4) Bepaal de lengte van de goot. Zaag de goot op maat met een fijngetande zaag. Houd wel rekening met de lengte van de gootuitloop.
- 5) Plaats de goot in de montagebeugels. Probeer de uitloop zo dicht mogelijk bij een montagebeugel te plaatsen. Verlijm de koppelstukken, uitloop e.d. met de goot. Smeer na verlijming ook wat lijm aan de binnenkant van de koppelstukken.
- 6) Plaats als laatste de eindstukken op de goot (als dit mogelijk is qua ruimte). Dit maakt de montage van de goot iets makkelijker. Verlijm deze eindstukken ook weer met de goot.
- 7) Verdeel de goot desnoods nog ten opzichte van de overkapping. Zet de goot vervolgens vast door de klemstrippen allemaal naar beneden te drukken.
- 8) Monteer vervolgens de afvoerbuys met eventuele bochten en ophangbeugels naar het gewenste afvoerpunt.

